

ВОЛЬТАМПЕРФАЗОМЕТР М2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПШИЖ 01.00.00.00.010 РЭ

БЕЛАРУСЬ

220101, г. Минск, ул. Плеханова 105а,

т./ф. (017) 378-09-05, 379-86-56

www.bemn.by, upr@bemn.by

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 НАЗНАЧЕНИЕ	3
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	3
3 СОСТАВ ПРИБОРА.....	5
4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА.....	6
4.1 Конструкция.....	6
4.2 Принцип работы	6
5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	7
5.1 Подготовка к работе	7
5.2 Режим вольтметра.....	7
5.3 Режим фазометра	8
5.3.1 Измерение угла фазового сдвига.....	10
5.3.2 Определение чередования фаз в трехфазной системе	11
5.4 Дополнительная информация.....	12
5.5 Режим калибровки	12
5.6 Особенности при работе с прибором.....	13
5.7 Меры безопасности	14
6 МАРКИРОВАНИЕ	14
7 УКАЗАНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.....	14
8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	14
9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	15
10 МЕТОДИКА И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ.....	15
10.3 Требования безопасности	18
10.4 Условия поверки	18
10.6 Проведение поверки	19
10.7 Оформление результатов поверки	30
11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	31
12 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ	32
Приложение Б	34
Библиография.....	39

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем – РЭ) распространяется на «Вольт-амперфазометр М2» (в дальнейшем – прибор) и предназначено для ознакомления пользователей с принципом работы, конструкцией и характеристиками прибора, а также содержит указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации, транспортирования и хранения. В РЭ включены также гарантии изготовителя и сведения о приёмке.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Прибор предназначен для измерения величины постоянной составляющей напряжения, переменного тока и напряжения с одновременным вычислением активной и реактивной мощностей, для измерения частоты сигнала на опорном канале, а также для определения угла сдвига фаз между током и напряжением, двумя напряжениями либо двумя токами и определения чередования фаз в трехфазной системе напряжений. Прибор применяется для комплексных испытаний защит генераторов, трансформаторов, линий в цепях трансформаторов тока и напряжения, проверки и наладки фазочувствительных схем, фазировки и контроля правильности включения электроустановок сети трёхфазного переменного тока.

1.2 Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от минус 10 до +40 °С;
- относительная влажность воздуха до 95 % при +35 °С;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Прибор обеспечивает измерение среднеквадратического значения (далее – СКЗ) напряжения переменного тока до 600 В с частотой от 40 до 100 Гц. Диапазон показаний СКЗ напряжения переменного тока с частотой от 20 до 100 Гц – от 0 до 600 В.

2.2 Входное активное сопротивление прибора при измерении переменного и постоянного напряжения не менее 1000 кОм.

2.3 Прибор с помощью клещевой приставки обеспечивает измерение СКЗ силы переменного тока синусоидальной формы от 0 до 10 А с частотой от 40 до 100 Гц. Диапазон показаний СКЗ силы переменного тока синусоидальной формы с частотой от 20 до 100 Гц – от 0 до 10 А.

2.4 Прибор обеспечивает измерение частоты сигнала на опорном канале в диапазоне от 20 до 100 Гц.

2.5 Прибор обеспечивает измерение углов фазового сдвига между синусоидальным током и синусоидальным напряжением (или напряжением и током, двумя напряжениями, двумя токами) с коэффициентом нелинейных искажений не более 5 % в диапазоне частот от 20 до 70 Гц, относительно сигнала на опорном канале в диапазоне от минус 180° до +180°. Диапазон входных токов от 0,01 до 10 А, диапазон входных напряжений от 2 до 600 В.

2.6 Прибор позволяет определить направление чередования фаз трехфазной симметричной системы напряжений.

2.7 Прибор обеспечивает следующую математическую обработку результатов измерений:

- определение активной мощности;
- определение реактивной мощности;
- определение действующих значений первой гармоники силы переменного тока и напряжения;
- определение значения постоянной составляющей напряжения.

2.8 Допускаемая основная погрешность прибора для всех режимов работы приведена с учётом требований п. 2.9 в таблице 1 для следующих значений влияющих величин:

- относительная влажность – до 95 % при 35 °С;
- температура окружающего воздуха – от минус 10 до +40 °С.

Таблица 1

Режим работы	Диапазон (поддиапазоны) измеряемых величин	Предел допускаемого значения погрешности
Измерение напряжения переменного тока	(0 – 14) В; (14 – 140) В; (140 – 600) В;	$\pm 1 \%$ (Основная приведенная)
Измерение силы переменного тока	(0 – 0,14) А; (0,14 – 1,40) А	$\pm 2,5 \%$ (Основная приведенная)
	(1,4 – 10,0) А	$\pm 2 \%$ (Основная приведенная)
Измерение углов фазового сдвига между синусоидальными током и напряжением (напряжением и током, двумя напряжениями или двумя токами) на частоте от 20 до 70 Гц	от минус 180° до плюс 180°	$\pm 5^\circ$ для уровней сигналов (Основная приведенная) от 10 до 600 В и от 0,2 до 10 А (Абсолютная приведенная); $\pm 7^\circ$ для уровней сигналов (Основная приведенная) от 2 до 10 В и от 0,01 до 0,2 А (Абсолютная приведенная)
Измерение частоты переменного тока	(20 – 100) Гц	$\pm 0,2$ Гц (Абсолютная приведенная)
Определение (путём математической обработки) значений постоянной составляющей напряжения	(от 0 до 20 включ.) В; (свыше 20 до 200 включ.) В; (свыше 200 до 600 включ.) В	$\pm 1,5 \%$ (Основная приведенная)
Определение (путём математической обработки) значений активной и реактивной мощности	(от 0,001 до 6,000) кВт; (от 0,001 до 6,000) квар	–
Определение (путём математической обработки) действующих значений первой гармоники силы переменного тока и напряжения	(от 0 до 14 включ.) В; (от 14 до 140 включ.) В; (от 140 до 600 включ.) В	–
	(от 0 до 0,14 включ.) А (от 0,14 до 1,40 включ.) А; (от 1,4 до 10,0 включ.) А	–

Примечание – Указанные значения основной погрешности (таблица 1) в режиме измерения величины тока и разности фаз гарантируются при использовании клещевой приставки, поставляемой в комплекте прибора.

2.9 Дополнительная погрешность, обусловленная изменением температуры окружающей среды на каждые 10 °С в диапазоне рабочих температур, не превышает значения основной погрешности для каждой измеренной величины.

Дополнительная погрешность, обусловленная повышенной влажностью в пределах рабочих условий эксплуатации, не превышает удвоенного значения основной погрешности для каждой измеренной величины.

2.10 Требования к надёжности

2.10.1 Средняя наработка на отказ не менее 5000 ч.

2.10.2 Среднее время восстановления не более 8 ч.

2.10.3 Средний срок службы не менее 8 лет.

2.11 Прибор соответствует СТБ ГОСТ Р 51522-2001 в части требований по устойчивости к воздействию электростатических разрядов и радиочастотного электромагнитного поля.

2.12 Прибор питается от батареи из двух гальванических «пальчиковых» элементов 1,5 В R6 (AAA) (возможно использование аккумуляторов) и сохраняет метрологические параметры в диапазоне напряжения питания от 2,6 до 3,3 В.

2.13 Электрическая изоляция выходных цепей выдерживает в течении 1 минуты без пробоя и поверхностного перекрытия испытательное напряжение 3700 В практически синусоидального переменного тока частотой 50 Гц.

2.14 Потребляемый ток входа напряжения опорного канала не более 150 мкА.

2.15 Справочные технические характеристики:

- зазор в магнитопроводе при полном раскрытии клещевой приставки не менее 7 мм;
- габаритные размеры прибора не более 30×78×172 мм;
- масса не более 200 г (без клещевой приставки);
- масса не более 2 кг в комплекте с клещевыми приставками, измерительными щупами и сумкой.

3 СОСТАВ ПРИБОРА

Прибор поставляется в комплекте:

- Вольтамперфазометр М2 1 шт.
- Клещевая приставка 1 шт. ¹⁾
- Щупы 2 комплекта
- Зажим 4 шт.
- Перемычка соединительная 1 шт.
- Сумка ПШИЖ 01.40.00.00.010 1 шт.
- Элемент питания «AAA» 2 шт.
- Коробка 210x165x95 1 шт.
- Вкладыш 2 шт.
- Шильд упаковки ВАФ-М2 1 шт.
- Руководство по эксплуатации ПШИЖ 01.00.00.00.010 РЭ 1 экз.

Внешний вид прибора, упакованного в сумку с принадлежностями, приведен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Внешний вид прибора

1) 2 шт. – по требованию заказчика.

4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА

4.1 Конструкция

Прибор выполнен в корпусе из ударопрочной пластмассы, является носимым и помещен в мягкую сумку с ремнем, служащую также для хранения аксессуаров. Корпус состоит из двух частей, соединенных четырьмя винтами. Печатная плата с элементами крепится при помощи входных клемм к верхней крышке прибора. На нижней крышке корпуса закреплён батарейный отсек.

Внешний вид передней панели прибора приведен на рисунке 2.

Кнопка «ВЫБОР» (8) осуществляет включение прибора и переключение режимов отображения на жидкокристаллическом индикаторе (7). Гнезда 2, 5 предназначены для подключения клещевой приставки, клеммы 1, 3, 4, 6 – для подачи входных сигналов напряжения.

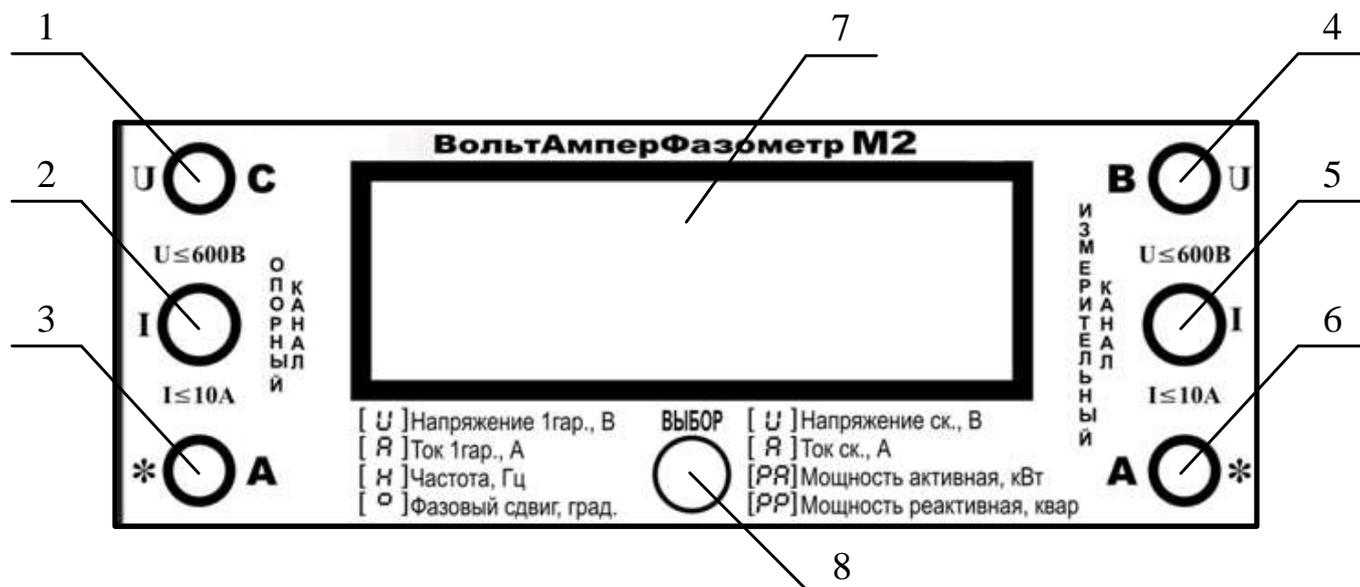


Рисунок 2 – Внешний вид передней панели

4.2 Принцип работы

Вольтамперфазометр М2 представляет собой многофункциональный измерительный прибор, основной частью которого является высокопроизводительный микропотребляющий 16-разрядный микроконтроллер, обеспечивающий функционирование и калибровку измерительного тракта, математическую обработку результатов измерений и обслуживание буквенно-цифрового дисплея.

Структурная схема прибора приведена на рисунке 3.

Вольтамперфазометр содержит два канала: опорный и измерительный. Опорный канал служит для формирования сигналов, необходимых для измерения углов фазового сдвига. Аналоговая часть опорного канала включает в себя компараторы, обеспечивающие преобразование синусоидальных входных сигналов в прямоугольные цифровые импульсы. Вход напряжения опорного канала ($U_{оп}$) гальванически изолирован от основной схемы при помощи оптрона. Гальваническая изоляция токового входа опорного канала ($I_{оп}$) осуществляется за счет клещевой приставки.

Измерительный канал служит для масштабирования входных сигналов и содержит усилитель и делитель, управление которыми осуществляется от микроконтроллера.

Из опорного и измерительного каналов сигналы подаются на входы микроконтроллера через встроенный в него аналого-цифровой преобразователь. Шестнадцатиразрядный микроконтроллер, обеспечивает функционирование и калибровку измерительного тракта, математическую обработку результатов измерений и выводит конечную информацию непосредственно на экран дисплея.

Вся обработка полученной информации осуществляется на основании алгоритмов цифровой обработки сигналов. Калибровочные коэффициенты, полученные в процессе калибровки прибора, хранятся в энергонезависимой памяти.

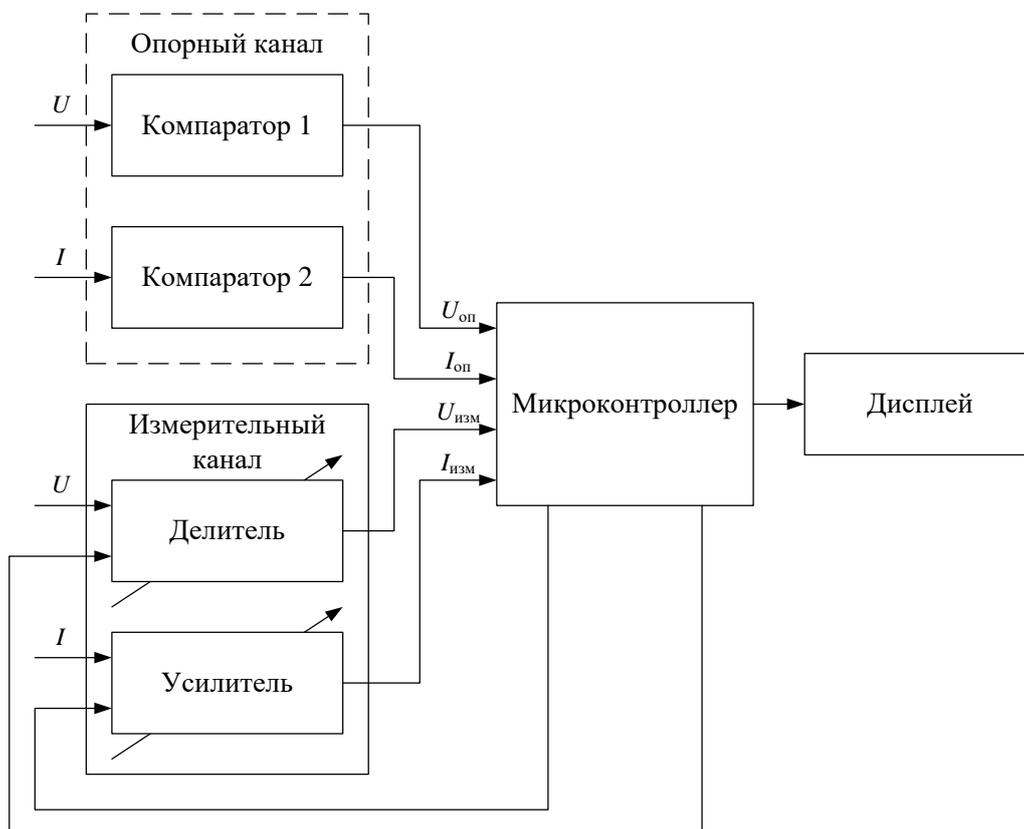


Рисунок 3 – Структурная схема прибора

5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

5.1 Подготовка к работе

Прибор имеет два основных рабочих режима: вольтметр и фазометр. Переключение режимов и пределов измерений происходит автоматически. В дополнительный режим – режим калибровки прибор переводится вручную.

Текущий предел измерений определяется положением десятичной точки на дисплее.

5.2 Режим вольтметра

При отсутствии сигнала на опорном канале прибор переключается в режим вольтметра.

В данном режиме производится измерение напряжения переменного тока, постоянной составляющей напряжения, силы переменного тока и вычисление активной и реактивной мощности.

Для измерения величины напряжения измеряемое напряжение подаётся на клеммы «*», «U» (ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ) прибора. СКЗ напряжения переменного тока и значение постоянной составляющей напряжения отображается в вольтах.

Для измерения величины переменного тока необходимо подключить клещевую приставку к разъему «I» (ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ) прибора, охватить ей токопровод. СКЗ силы тока отображается в амперах.

Если к прибору подключены и напряжение, и ток (ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ) прибор автоматически вычисляет значение активной и реактивной мощностей (кВт и квар).

Отображаемые величины на дисплее в режиме вольтметра:

1.8.8.8 U

– СКЗ напряжения переменного тока (В)

1.8.8.8 = U

– значение постоянной составляющей напряжения (В)

1.8.8.8 A

– СКЗ силы переменного тока (А)

1.8.8.8 P A

– значение активной мощности (кВт)

1.8.8.8 P P

– значение реактивной мощности (квар)

Пример измерений в режиме вольтметра:


1.00.3 U

-00.2 = U

1.000 A

.087 P A

.047 P P

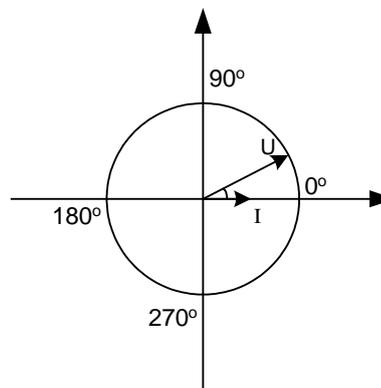

5.3 Режим фазометра

Прибор автоматически переключается в режим фазометра при подаче входного сигнала на опорный канал ($U_{оп}$ или $I_{оп}$). При одновременном подключении и напряжения, и тока в качестве опорного выбирается напряжение.

Отображаемые величины на дисплее в режиме фазометра:

1.8.8.8 U

– действующее значение первой гармоники напряжения переменного тока на измерительном канале (В)

1.8.8.8 A

– действующее значение первой гармоники силы переменного тока на измерительном канале (А)

1.8.8.8 Hz

– частота сигнала на опорном канале (Гц)

1.8.8.8 C°

– угол фазового сдвига (п. 5.3.1) (L или C – характер нагрузки)


Пример измерений в режиме фазометра:

100.4 U

00.0 A

50.0 Hz

30.5 L°

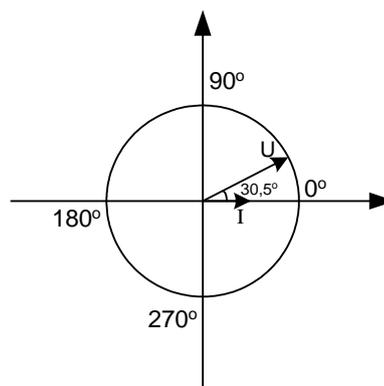

5.3.1 Измерение угла фазового сдвига

Угол фазового сдвига определяется относительно сигнала на опорном канале. Сигнал базового вектора подается на опорный канал, а второй сигнал, чей угол фазового сдвига необходимо измерить подключается к соответствующим клеммам измерительного канала.

На дисплее отображается величина угла фазового сдвига (φ) и характер нагрузки L или C (таблица 2).

Таблица 2

L°	$I_{оп} \leftrightarrow U_{изм}$ $0 < \varphi < +180$
	$U_{оп} \leftrightarrow I_{изм}$ $0 < \varphi < -180$
C°	$I_{оп} \leftrightarrow U_{изм}$ $0 < \varphi < -180$
	$U_{оп} \leftrightarrow I_{изм}$ $0 < \varphi < +180$

Измерение угла фазового сдвига между двумя напряжениями

Для измерения угла фазового сдвига φ ($U_{оп} \leftrightarrow U_{изм}$) между двумя напряжениями подайте на клеммы 1, 3, 4, 6 (рисунок 2) входные напряжения.

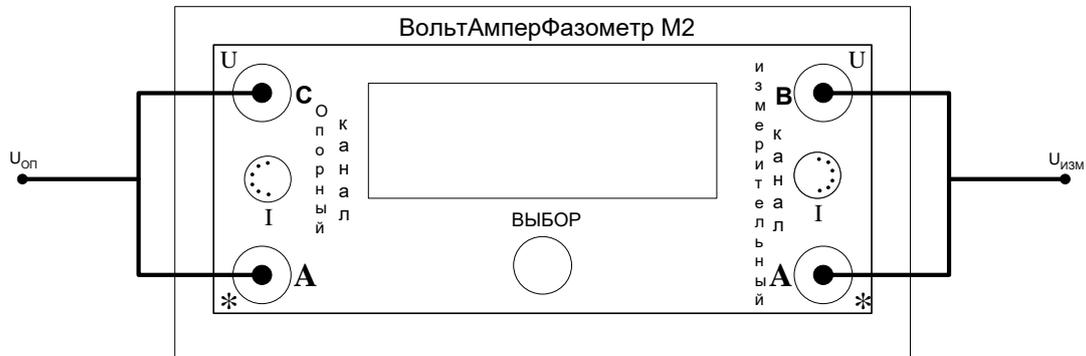


Рисунок 4

Измерение угла фазового сдвига между напряжением и током

Для измерения угла фазового сдвига φ ($U_{оп} \leftrightarrow I_{изм}$) между напряжением и током необходимо подключить клещевую приставку в гнездо 5, на клеммы 1 и 3 (рисунок 2) подать напряжение.

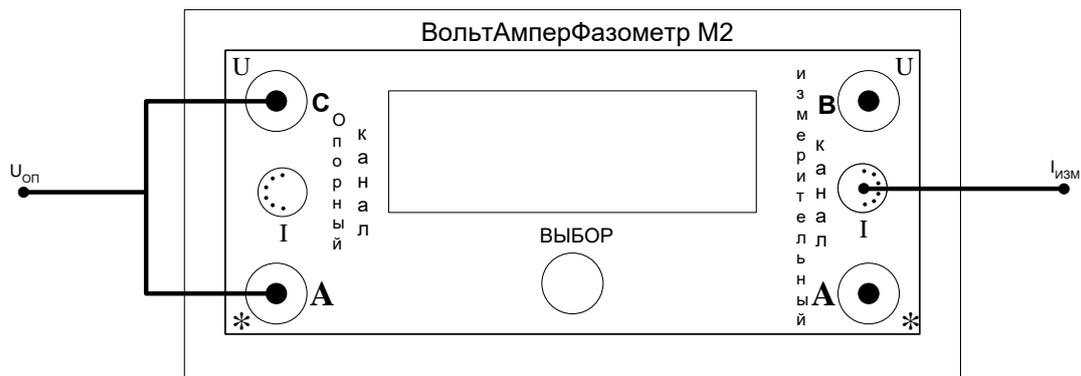


Рисунок 5

Измерение угла фазового сдвига между двумя токами

Для измерения угла фазового сдвига φ ($I_{оп} \leftrightarrow I_{изм}$) между двумя токами необходимо подключить опорную клещевую приставку в гнездо 2 (рисунок 2), а измерительную клещевую приставку в гнездо 5.

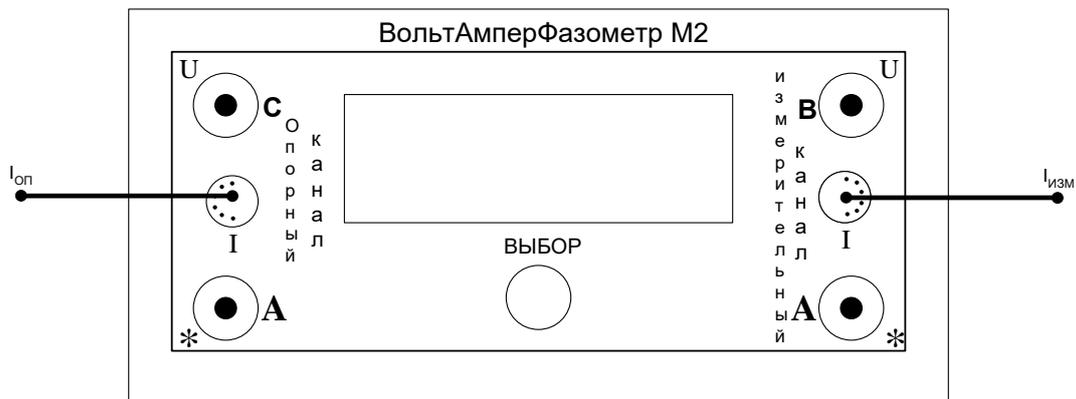


Рисунок 6

Измерение угла фазового сдвига между током и напряжением

Для измерения угла фазового сдвига φ ($I_{оп} \leftrightarrow U_{изм}$) между током и напряжением необходимо подключить опорную клещевую приставку к разъёму 2 (рисунок 2), на клеммы 4 и 6 подать напряжение.

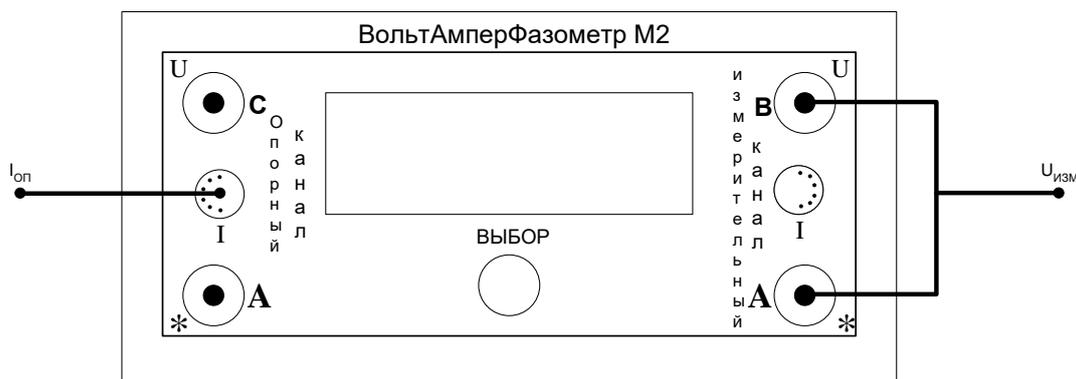


Рисунок 7

Примечание – В случае, когда на опорном канале ток (т.е. $I_{оп} \leftrightarrow I_{изм}$ и $I_{оп} \leftrightarrow U_{изм}$), при измерении угла фазового сдвига допускается нестабильность показаний прибора на частоте 20 Гц при токе 10 мА.

5.3.2 Определение чередования фаз в трехфазной системе

Для определения направления чередования фаз в трехфазной системе напряжений необходимо подать на клеммы А, В и С прибора напряжения в соответствии с их обозначениями. При прямом чередовании фаз должны быть показания прибора « $+60^\circ$ », если система симметрична. При обратном чередовании фаз прибор отображает « -60° ».


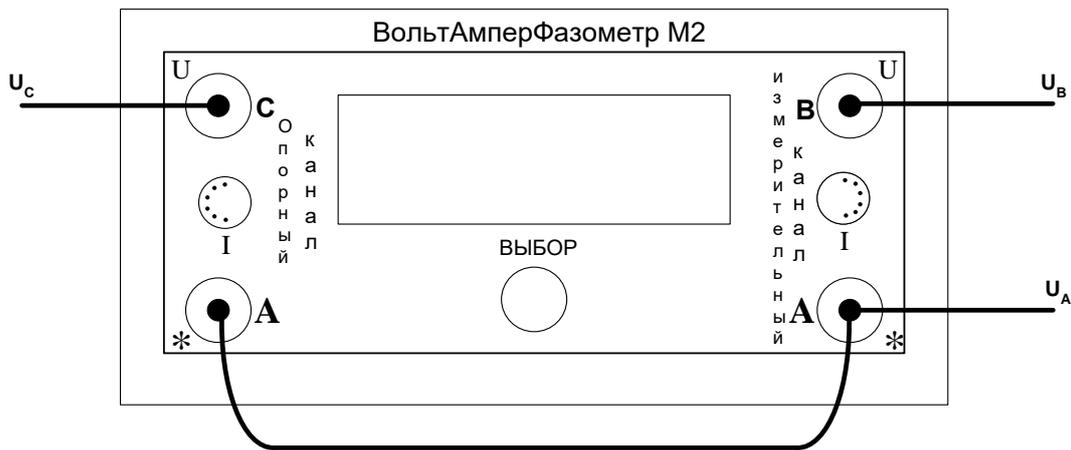




Рисунок 8

5.4 Дополнительная информация

При работе в двух основных, описанных выше, режимах на дисплей выводится также дополнительная информация: индикатор заряда батареи и температура (показания чередуются через 2 с).

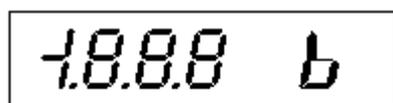

– индикатор заряда батареи

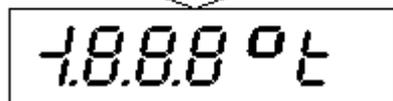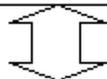

– температура

5.5 Режим калибровки

Режим калибровки служит для устранения влияния значительной части источников погрешности внутри прибора.

Переход в режим калибровки производится вручную. Необходимо войти в меню с калибруемой величиной и после длительного нажатия (не менее 2 с) на кнопку прибор перейдет в режим калибровки. На дисплее справа от калибруемой величины отображается буква «С». Из режима вольтметра калибруются значения переменного напряжения и переменного тока, из режима фазометра – значение угла фазового сдвига. Калибровка напряжения и тока производится автоматически только при установленных образцовых значениях входных сигналов (таблица 3) с частотой 50 Гц, калибровка значения угла фазового сдвига – только при нулевом фазовом сдвиге и образцовых значениях входных сигналов (таблица 4). При неправильно заданных образцовых значениях на экране ЖКИ появляется мигающая буква «С».

Отображаемые величины на дисплее в режиме калибровки:



– калибровка значения переменного напряжения



– калибровка значения переменного тока



– калибровка значения угла фазового сдвига

Возврат в рабочий режим производится также после длительного нажатия (2 с) на кнопку. По выходу из режима калибровочные коэффициенты, полученные в процессе калибровки прибора, записываются в энергонезависимую память (флэш-память). При ошибке записи коэффициентов на дисплее отображается надпись «FLASH» и затем прибор возвращается в рабочий режим. Ошибка записи во флэш-память может возникнуть при напряжении батареи ниже 2,7 В.

В режиме вольтметра калибруются значения нуля и все поддиапазоны переменного напряжения и переменного тока. Подайте на вход измерительного канала значение образцового сигнала (таблица 3) и выполните процедуру калибровки.

Таблица 3


Калибруемая функция	Поддиапазон	Значение образцового сигнала
переменное напряжение U	(0,001 – 19,99) В	0 В
	(0,001 – 199,9) В (1 – 600) В	10 В
		100 В
		500 В
переменный ток I	(0,001 – 0,199) А	0 А
	(0,01 – 1,999) А (0,1 – 10) А	0,1 А
		1,0 А
		10 А

В режиме фазометра калибруется значение угла фазового сдвига. В соответствии с таблицей 4 подайте значения образцовых сигналов с частотой 50 Гц на входы опорного и измерительного каналов.

Таблица 4

Калибруемая функция	Значение образцового сигнала на опорном канале	Значение образцового сигнала на измерительном канале
φ (I _{оп} ↔ U _{изм})	1,0 А	100 В
	1,0 А	300 В
φ (I _{оп} ↔ I _{изм})	1,0 А	0,1 А
	1,0 А	1,0 А
φ (U _{оп} ↔ U _{изм})	100 В	100 В
	100 В	300 В
	5 В	100 В
	5 В	300 В
φ (U _{оп} ↔ I _{изм})	100 В	0,1 А
	100 В	1,0 А
	5 В	0,1 А
	5 В	1,0 А

Примечание – Режим калибровки функционирует при напряжении питания не менее 2,6 В.

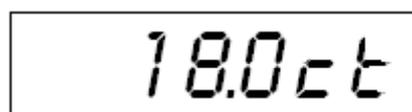

– калибровка значения температуры

В диапазоне от +18,0 °С до +26,0 °С корректируется значение температуры. Нажатием кнопки устанавливается значение температуры по образцовому термометру, с каждым нажатием температура изменяется на 0,2 °С. После длительного нажатия (2 с) на кнопку происходит возврат в рабочий режим, корректировка записывается во флэш-память.

5.6 Особенности при работе с прибором

5.6.1 При проведении измерения клещевую приставку необходимо располагать перпендикулярно токопроводу, при этом токопровод должен прилегать к губкам клещевой приставки.

5.6.2 При измерении угла фазового сдвига необходимо учитывать расположение гнезда «*» на клещевой приставке относительно общей точки измерительной цепи.

5.6.3 Точность измерения тока и угла фазового сдвига зависит от чистоты губок клещевой приставки.

5.6.4 Прибор автоматически отключается через 30 минут после последнего нажатия кнопки. Прибор включается по нажатию на кнопку «ВЫБОР» в том же окне, в котором был выключен.

5.6.5 Для замены элементов питания необходимо вскрыть прибор, отвинтив четыре крепежных винта. На нижней крышке корпуса закреплён батарейный отсек. После установки двух гальванических «пальчиковых» элементов соберите прибор.

5.7 Меры безопасности

5.7.1 К работе с прибором и его обслуживанию допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с измерительными приборами и ознакомившиеся с данным РЭ.

5.7.2 При подключении к исследуемым цепям операции проводить одной рукой.

5.7.3 Запрещается подключать прибор непосредственно в токовые цепи. При измерении тока и угла фазового сдвига следует использовать клещевую приставку, входящую в комплект прибора.

6 МАРКИРОВАНИЕ

6.1 На передней панели маркируется наименование прибора.

6.2 На задней крышке прибора указаны порядковый номер прибора, наименование прибора, год выпуска и изготовитель.

7 УКАЗАНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7.1 На всех стадиях эксплуатации (применение по назначению, ремонт, техническое обслуживание, хранение, транспортирование) необходимо руководствоваться правилами и указаниями, помещёнными в соответствующих разделах данного РЭ.

7.2 Прибор может храниться в упаковке изготовителя в неотапливаемом помещении при отсутствии пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию, в течение 12 месяцев при следующих условиях:

- температура воздуха от минус 10 °С до плюс 40 °С;
- относительная влажность до 95 % при 35 °С.

7.3 При приемке прибора необходимо его распаковать и убедиться в отсутствии поломок и деформаций. После этого необходимо провести проверку прибора на работоспособность. Недопустимо пользоваться прибором с истекшим сроком поверки.

7.4 При длительном хранении необходимо из прибора вынуть батарейки.

7.5 Работать с прибором допускается при отсутствии быстрых изменений окружающей среды, в противном случае прибор должен быть выдержан в рабочем помещении в течение 30 минут.

7.6 Периодичность поверки – не реже 1 раза в год.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

8.1 Транспортирование прибора допускается только в упаковке и может производиться любым видом крытого транспорта.

8.2 Прибор в упаковке и транспортной таре выдерживает предельные условия транспортирования в части климатических воздействий по группе 7 ГОСТ 22261-94 (условия хранения 3 по ГОСТ 15150-69) и транспортную тряску, соответствующую предельным условиям транспортирования, установленным для средств измерений группы 7 по ГОСТ 22261-94.

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий ТУ ВУ 100101011.001-2005 при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – пять лет с момента ввода в эксплуатацию.

Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в случае:

- возникновения дефектов вследствие нарушения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации;

- истечения гарантийного срока эксплуатации;

- если ввод изделия в эксплуатацию произведен персоналом, не прошедшим обучение и не имеющим сертификата, выданного предприятием-изготовителем (ОАО «Белэлектромонтажналадка»).

Предприятие-изготовитель выполняет гарантийный ремонт при наличии паспорта на устройство, рекламационного акта и отметки о вводе в эксплуатацию.

Послегарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель в течение всего срока службы изделия. Потребитель осуществляет транспортирование вольтамперфазометра М2 за свой счет, либо оплачивает расходы на командирование специалистов предприятия-изготовителя для выполнения ремонта.

10 МЕТОДИКА И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

Настоящая методика поверки распространяется на вольтамперфазометр М2 (в дальнейшем – ВАФ) по МРБ МП.1498-2005, МРБ МП.3687-2023 (для ВАФ М2 выпущенных с 2023 года), ТУ ВУ 100101011.001-2005 и устанавливает методы и средства первичной и периодической поверки. Рекомендуемый межповерочный интервал 12 месяцев.

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 5.

Таблица 5 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта МП	Проведение операции при	
		первичной поверке	последующей поверке
1	2	4	5
1 Внешний осмотр	10.6.1	Да	Да
2 Опробование	10.6.2	Да	Да
3 Определение метрологических характеристик	10.6.3		
3.1 Проверка диапазона измерений и определение основной приведённой погрешности при измерении среднеквадратического значения (далее – СКЗ) напряжения переменного тока	10.6.3.1	Да	Да
3.2 Проверка диапазона измерений и определение основной приведённой погрешности при измерении СКЗ силы переменного тока	10.6.3.2	Да	Да
3.3 Проверка диапазона измерений и определение основной абсолютной погрешности при измерении частоты переменного тока	10.6.3.3	Да	Да

Окончание таблицы 5

1	2	3	4
3.4 Проверка диапазона измерений и определение основной абсолютной погрешности при измерении углов фазового сдвига между: - синусоидальным напряжением и синусоидальным током; - синусоидальным током и синусоидальным напряжением; - двумя синусоидальными токами*; - двумя синусоидальными напряжениями	10.6.3.4	Да	Да
3.5 Проверка диапазона измерений и основной приведённой погрешности при измерении напряжения постоянного тока	10.6.3.5	Да	Да
4 Оформление результатов поверки	10.7	Да	Да
* Проверка диапазона измерений и определение основной абсолютной погрешности при измерении углов фазового сдвига между двумя синусоидальными токами проводится только при наличии в комплекте поставки ВАФ М2 двух клещевых приставок.			
Примечание – Если при проведении той или иной операции поверки получают отрицательный результат, поверку прекращают.			

10.1 Средства поверки

При проведении поверки применяют средства поверки, указанные в таблице 6.

Таблица 6 – Средства поверки

Номер пункта МП	Наименование и тип (условное обозначение) эталонов и вспомогательных средств поверки, их метрологические и основные технические характеристики		
1	2		
10.6.2.1.1	Мегаомметр М4100/3. Диапазон измерений от 0 до 100 МОм. Класс точности 1,0. Номинальное испытательное напряжение (500 ± 50) В.		
10.6.3.1, 10.6.3.2, 10.6.3.3, 10.6.3.4	Комплекс программно-технический измерительный Ретом-61 (далее – Ретом-61).		
	Наименование величины	Диапазон воспроизведения	Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения
	Воспроизведение напряжения переменного тока	В трехфазном режиме	±(0,004·U + 0,00004·U _к) В
		В однофазном режиме	
	Воспроизведение напряжения постоянного тока	0,09-380 В	±(0,004·U + 0,00004·U _к) В
	Воспроизведение силы постоянного тока	0,01-30 А	±(0,005·I + 0,0001·I _к) А

Продолжение таблицы 6

1	2			
	Погрешность воспроизведения силы переменного тока	В трехфазном режиме	0,01-15 А	$\pm(0,005 \cdot I + 0,0001 \cdot I_K)$ А
		В однофазном режиме	0,03-90 А	
	Воспроизведение угла фазового сдвига		0°-359,9°	$\pm 1,0^\circ$
	Генерирование частоты напряжения		1-600 Гц	$\pm 0,01$ Гц
			600-800 Гц, 800-1000 Гц	$\pm 0,03$ Гц
	Измерение напряжения постоянного и переменного тока		0,5-500 В	$\pm(0,014 \cdot U + 0,001 \cdot U_K)$ В
10.6.3.1, 10.6.3.4	Блок трёхфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН. Коэффициент трансформации 1,0/ $\sqrt{3}$; 1,0; $\sqrt{3}$; 5,0. Добавочный коэффициент трансформации 1,00; 1,05. Диапазон частот от 45 до 185 Гц.			
10.6.3.1	Вольтметр универсальный В7-54/3. Пределы допускаемой основной погрешности в диапазоне частот при измерении среднеквадратического напряжения переменного тока: - 20 – 60 Гц - $\pm(0,4\%$ от U + 700 мВ); - 60 – 400 Гц - $\pm(0,3\%$ от U + 700 мВ). Диапазон измерения напряжения переменного тока от 1 мкВ до 700 В. Диапазон частот от 10 Гц до 1 МГц.			
10.6.3.2	Амперметр переменного тока ЦА8500/1. Класс точности 0,1. Диапазоны измерений входного сигнала: 0-0,1; 0-0,25; 0-0,5; 0-1,0; 0-2,5 А. Нормальная область частот входных сигналов от 45 до 55 Гц. Рабочая область частот входных сигналов от 55 до 1000 Гц. Амперметр переменного тока ЦА8500/2. Класс точности 0,1. Диапазоны измерений входного сигнала: 0-2,5; 0-5; 0-10; 0-20; 0-50 А. Нормальная область частот входных сигналов от 45 до 55 Гц. Рабочая область частот входных сигналов от 55 до 1000 Гц.			
10.6.3.5	Прибор для поверки вольтметров, дифференциальный вольтметр В1-12. Диапазон установки выходных напряжений постоянного тока от 0,1 мкВ до 1000 В. Поддиапазон 1 В: устанавливаемое значение напряжения постоянного тока от 1 мкВ до 0,1 В; пределы допускаемой основной погрешности установки калиброванных напряжений постоянного тока: $\pm(5 \cdot 10^{-5} \cdot U_K + 1 \text{ мкВ})$; пределы погрешности установки калиброванных напряжений постоянного тока относительно меры электродвижущей силы (далее – ЭДС): $\pm(2 \cdot 10^{-5} \cdot U_K + 1 \text{ мкВ})$. Поддиапазон 10 В: устанавливаемое значение напряжения постоянного тока от 10 мкВ до 10 В; пределы допускаемой основной погрешности установки калиброванных напряжений постоянного тока: $\pm(5 \cdot 10^{-5} \cdot U_K + 10 \text{ мкВ})$; пределы погрешности установки калиброванных напряжений постоянного тока относительно меры ЭДС: $\pm(8 \cdot 10^{-6} \cdot U_K + 10 \text{ мкВ})$. Поддиапазон 100 В: устанавливаемое значение напряжения постоянного тока от 100 мкВ до 100 В; пределы допускаемой основной погрешности установки калиброванных напряжений постоянного тока: $\pm(5 \cdot 10^{-5} \cdot U_K + 200 \text{ мкВ})$; пределы погрешности установки калиброванных напряжений постоянного тока относительно меры ЭДС: $\pm(2 \cdot 10^{-5} \cdot U_K + 200 \text{ мкВ})$. Поддиапазон 1000 В: устанавливаемое значение напряжения постоянного тока от 1 мВ до 1000 В; пределы допускаемой основной погрешности установки калиброванных напряжений постоянного тока: $\pm(6 \cdot 10^{-5} \cdot U_K + 2 \text{ мВ})$; пределы погрешности установки калиброванных напряжений постоянного тока относительно меры ЭДС: $\pm(2,5 \cdot 10^{-5} \cdot U_K + 2 \text{ мВ})$.			

Окончание таблицы 6

1	2
7	Термогигрометр ИВА-6А. Диапазон измерения относительной влажности от 0 % до 98 %, пределы погрешности измерения влажности ± 2 %. Диапазон измерения температуры от минус 20 °С до плюс 60 °С, пределы погрешности измерения $\pm 0,3$ °С. Диапазон измерения атмосферного давления от 700 гПа до 1100 гПа, пределы погрешности измерения атмосферного давления $\pm 2,5$ гПа.
<p>Примечания</p> <p>1 U – значение измеренного напряжения;</p> <p>2 U_к – установленное значение выходного напряжения.</p> <p>3 Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик поверяемых ВАФ М2 с требуемой точностью.</p> <p>4 Все эталоны должны иметь действующие знаки поверки (калибровки) и (или) свидетельства о поверке (калибровки).</p>	

10.2 Требования к квалификации поверителей

10.2.1 К проведению поверки должны допускаться лица, имеющие группу по электробезопасности не ниже III.

10.2.2 К проведению измерений при поверке и (или) обработке результатов измерений допускают лиц, имеющих необходимую квалификацию в области обеспечения единства измерений.

10.2.3 Перед началом поверки поверитель должен изучить эксплуатационную документацию (далее – ЭД) поверяемого ВАФ М2 [1] и средств поверки, настоящую МП и правила техники безопасности.

10.3 Требования безопасности

При проведении поверки должны соблюдаться требования ТКП 181, ТКП 427, требования безопасности, указанные в эксплуатационных документах поверяемого ВАФ М2 [1] и средств поверки.

10.4 Условия поверки

Поверка должна проводиться при соблюдении нормальных условий эксплуатации:

- температура окружающего воздуха (20 ± 5) °С;
- относительная влажность воздуха от 30 % до 80 %;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.

10.5 Подготовка к поверке

10.5.1 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

- проверку наличия средств поверки в соответствии с таблицей 2 настоящей МП и соответствия их метрологических характеристик требуемым значениям;
- проверку наличия действующих свидетельств о поверке (калибровки) на средства поверки или знаков поверки (калибровки), подтверждающих прохождение метрологической оценки в органах государственной метрологической службы;
- установку вспомогательных средств поверки, позволяющих в процессе поверки контролировать изменения влияющих факторов (температуру окружающего воздуха, относительную влажность воздуха, атмосферное давление);
- проверку соблюдения условий по разделу 10.4;

Подготовку и проверку работоспособности средств поверки согласно ЭД на них.

10.6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

10.6.1 Внешний осмотр

10.6.1.1 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие ВАФ М2 следующим требованиям:

- отсутствие внешних механических повреждений ВАФ М2, влияющих на работоспособность и безопасность его применения;
- чистота гнезд прибора;
- комплектность ВАФ М2 должна соответствовать [1];
- наличие маркировки и надписей на лицевой панели в соответствии с представленной документацией [1] и [2].

10.6.1.2 ВАФ М2 должен соответствовать всем требованиям 10.6.1.1.

10.6.2 Опробование

10.6.2.1 Проверка электрического сопротивления изоляции

10.6.2.1.1 Электрическое сопротивление изоляции измеряется при помощи мегаомметра с номинальным испытательным напряжением 500 В между:

- соединёнными гнездами “U”, “*” и металлическими губками клещевой приставки с одной стороны и частью корпуса, покрытой металлической фольгой (за исключением областей вокруг гнезд прибора).

Примечание – Расстояние от фольги до гнезд прибора должно быть не более 20 мм.

10.6.2.1.2 Показания снимают после достижения установившегося значения не менее чем через 5 с и не позднее чем через 1 мин.

10.6.2.1.3 Результаты проверки считают положительными, если измеренные значения электрического сопротивления изоляции не менее 20 МОм.

10.6.2.2 Проверка функционирования

10.6.2.2.1 Опробование проводится в режиме измерения напряжения переменного тока.

10.6.2.2.2 Собирают схему в соответствии с рисунком 1.

10.6.2.2.3 Устанавливают на входе ВАФ М2 значение напряжения 8,88 В. При этом на индикаторе ВАФ М2 должна быть индикация всех сегментов во всех разрядах жидкокристаллического дисплея.

10.6.2.2.4 Проверить все режимы работы ВАФ М2 с учетом “*” таблицы 1.

10.6.2.2.5 Результаты опробования занести в протокол поверки (приложение Б).

10.6.3 Определение метрологических характеристик

10.6.3.1 Проверка диапазона измерений и определение основной приведённой погрешности при измерении СКЗ напряжения переменного тока

10.6.3.1.1 Проверка диапазона измерений СКЗ напряжения переменного тока проводится совместно с определением основной приведённой погрешности.

10.6.3.1.2 Собирают схему измерения в соответствии с рисунком 9.

10.6.3.1.3 Устанавливают последовательно при помощи РЕТОМ-61 на входе ВАФ М2 значения напряжения 1; 13; 75; 130 и 200 В частотой 50 Гц. Измеренные значения напряжения переменного тока занести в протокол (приложение Б).

10.6.3.1.4 Основную приведённую погрешность при измерении СКЗ напряжения переменного тока γ_1 , %, вычисляют по формуле

$$\gamma_1 = \frac{U_b - U_q}{X_N} \cdot 100, \quad (1)$$

где U_b – значение напряжения переменного тока, измеренное поверяемым ВАФ М2, В;

U_q – действительное значение напряжения переменного тока, установленное с помощью эталонного средства измерений, В;

X_N – нормирующее значение, равное диапазону измерений, в поддиапазоне от 0 до 14 В включ. $X_N=14$ В; в поддиапазоне свыше 14 до 140 В включ. $X_N=126$ В; в поддиапазоне свыше 140 до 600 В включ. $X_N=460$ В.

10.6.3.1.5 Результаты измерений заносят в протокол (приложение Б).

10.6.3.1.6 Собирают схему измерения в соответствии с рисунком 10.

10.6.3.1.7 Повторить операции по п. 10.6.3.1.3 в точках 300 и 600 В.


10.6.3.1.8 Повторить операции по п.п. 10.6.3.1.3 и 10.6.3.1.4 при подаче от РЕТОМ-61 напряжения переменного тока частотой 45; 75 и 100 Гц, в точках 13; 130 и 600 В.

10.6.3.1.9 Результаты измерений заносят в протокол (приложение Б).

10.6.3.1.10 Результаты поверки считают положительными:

- если во всех точках поверки значения основной приведённой погрешности при измерении СКЗ напряжения переменного тока находятся в пределах значений, приведенных в таблице А.1 приложения А;

- если диапазон измерений СКЗ напряжения переменного тока находится в пределах значений, приведенных в таблице А.1 приложения А.

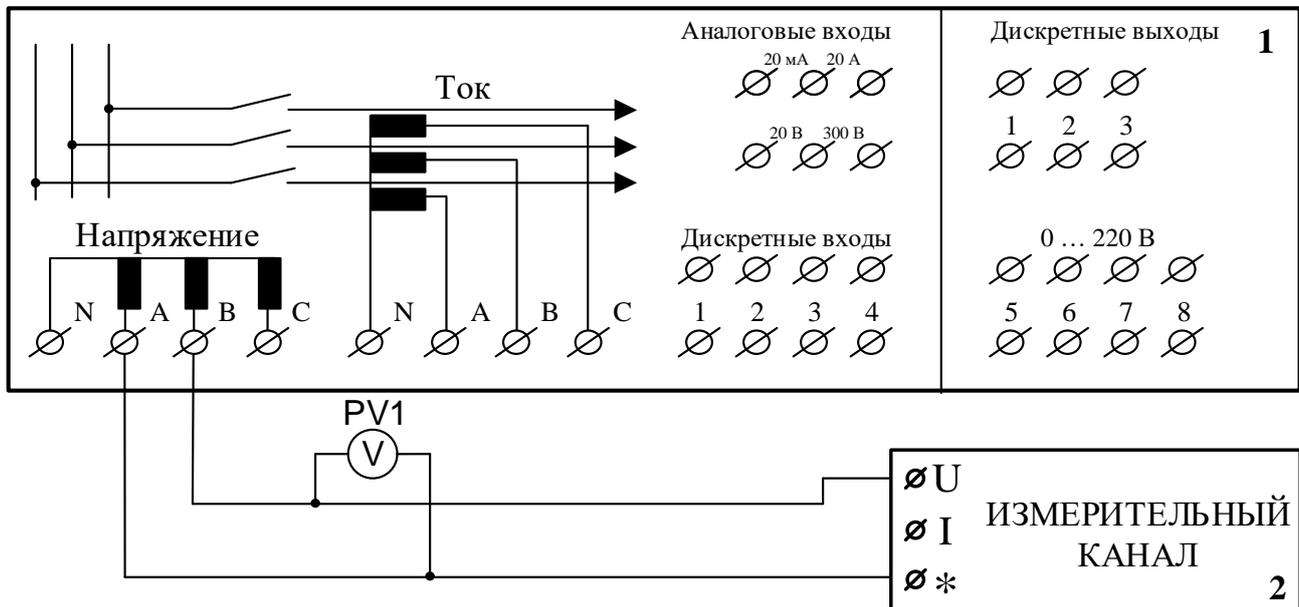


1 – РЕТОМ-61;

2 – ВАФ М2;

PV1 – вольтметр универсальный В7-54/3

Рисунок 9 – Схема проверки диапазона измерений и определения основной приведённой погрешности при измерении СКЗ напряжения переменного тока ($U \leq 200$ В)

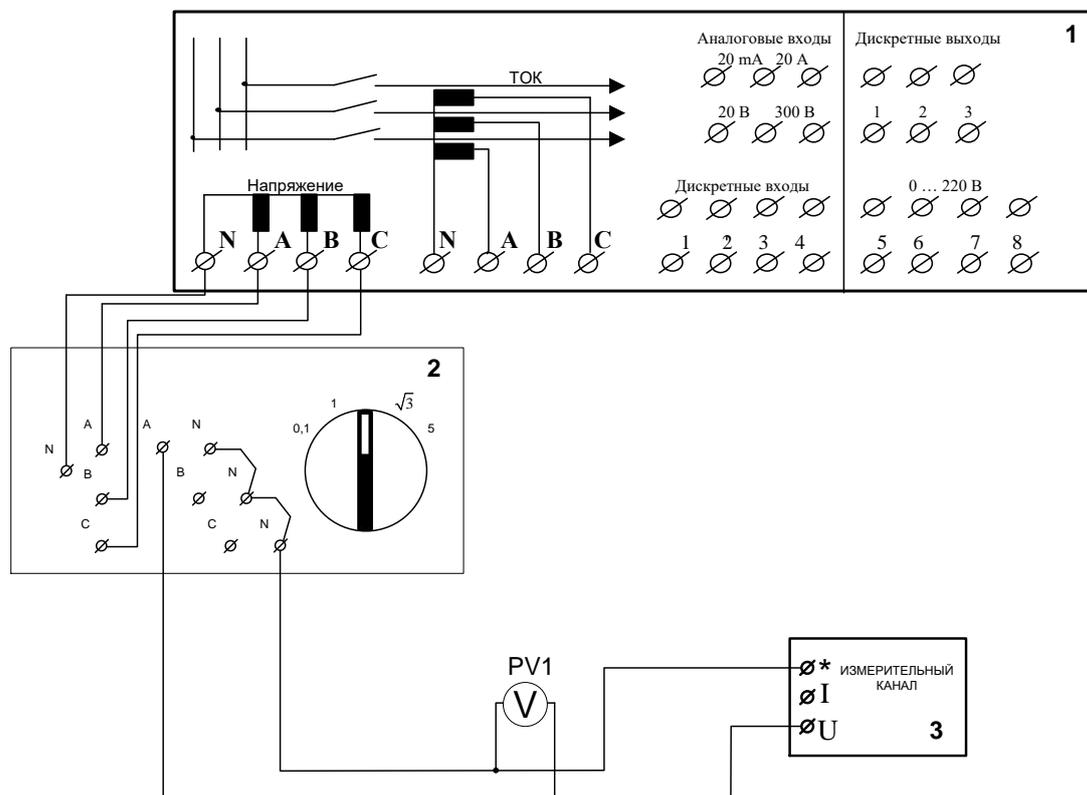

- 1 – РЕТОМ-61;
 2 – блок трёхфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН;
 3 – ВАФ М2;
 PV1 – вольтметр В7-54/3

Рисунок 10 – Схема проверки диапазона измерений и определение основной приведённой погрешности при измерении СКЗ напряжения переменного тока ($U > 200$ В)

10.6.3.2 Проверка диапазона измерений и определение основной приведённой погрешности при измерении СКЗ силы переменного тока

10.6.3.2.1 Проверка диапазона измерений СКЗ силы переменного тока проводится совместно с определением основной приведённой погрешности.

10.6.3.2.2 Собирают схему измерения в соответствии с рисунком 11.

10.6.3.2.3 Устанавливают на входе поверяемого прибора ВАФ М2 при помощи РЕТОМ-61 значения силы переменного тока 0,02; 0,13; 0,40; 1,30; 5,00 и 10,00 А, частотой 50 Гц.

10.6.3.2.4 Измеренное значение силы переменного тока заносят в протокол (приложение Б).


10.6.3.2.5 Основную приведённую погрешность при измерении силы переменного тока γ_2 , %, вычисляют по формуле

$$\gamma_2 = \frac{I_b - I_q}{X_N} \cdot 100, \quad (2)$$

где I_b – значение силы переменного тока, измеренное поверяемым ВАФ М2, А;

I_q – действительное значение силы переменного тока, установленное с помощью эталонного средства измерений, А;

X_N – нормирующее значение, равное диапазону измерений, в поддиапазоне измерений от 0 до 0,14 А включ. $X_N = 0,14$ А; в поддиапазоне измерений свыше 0,14 до 1,40 А включ. $X_N = 1,26$ А; в поддиапазоне измерений свыше 1,4 до 10,0 А включ. $X_N = 8,6$ А.

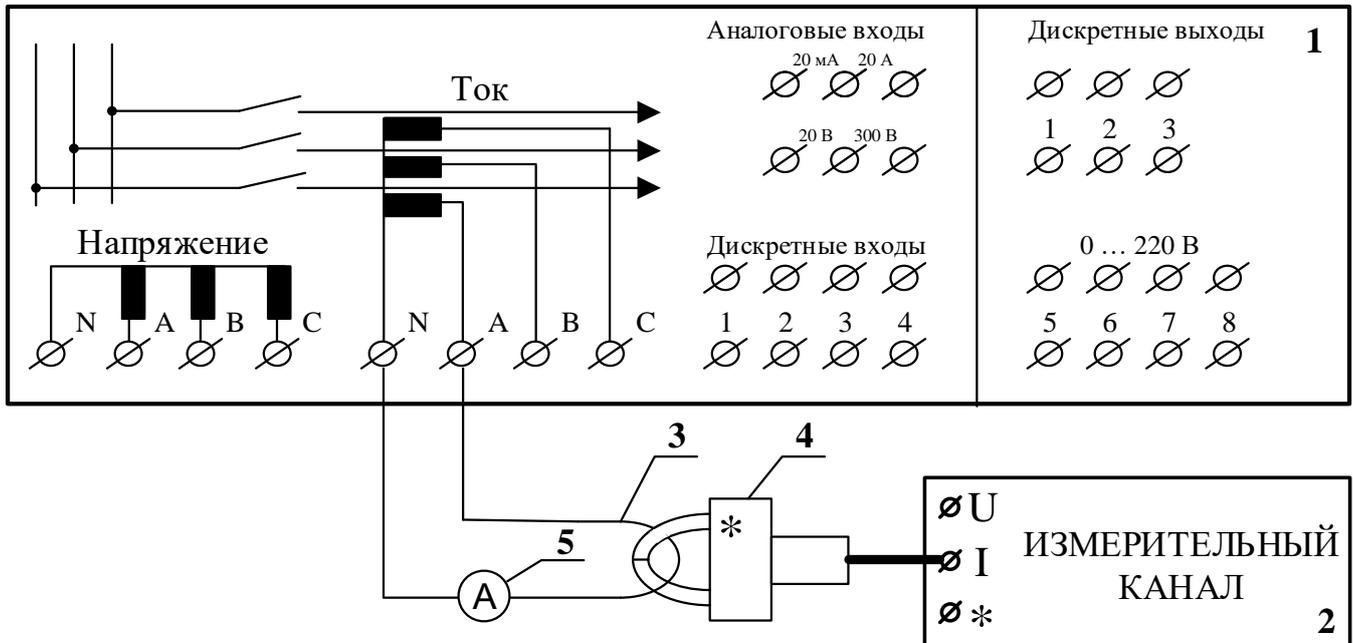

- 1 – РЕТОМ-61;
 2 – ВАФ М2;
 3 – токопровод;
 4 – клещевая приставка;
 5 – амперметры переменного тока: ЦА8500/1 (от 0,02 А до 1,3 А); ЦА8500/2 (от 5 А до 10 А)

Рисунок 11 – Схема проверки диапазона измерений и определение основной приведённой погрешности при измерении СКЗ силы переменного тока на частоте от 45 до 100 Гц ($I \leq 2$ А); ($I > 2$ А)

10.6.3.2.6 Повторить операции по п.п. 10.6.3.2.2, 10.6.3.2.3 и 10.6.3.2.5 при подаче от РЕТОМ-61 силы переменного тока частотой 45; 75 и 100 Гц в точках 0,13; 1,30 и 10,00 А.

10.6.3.2.7 Результаты измерений заносят в протокол (приложение Б).


10.6.3.2.8 Результаты поверки считаются положительными:

- если во всех точках поверки значения основной приведённой погрешности при измерении СКЗ силы переменного тока находятся в пределах значений, приведенных в таблице А.1 приложения А;
- если диапазон измерений СКЗ силы переменного тока находится в пределах значений, приведенных в таблице А.1 приложения А.

10.6.3.3 Проверка диапазона измерений и определение основной абсолютной погрешности при измерении частоты переменного тока

10.6.3.3.1 Проверка диапазона измерений частоты переменного тока проводится совместно с определением основной абсолютной погрешности.

10.6.3.3.2 Собирают схему измерения в соответствии с рисунком 12.

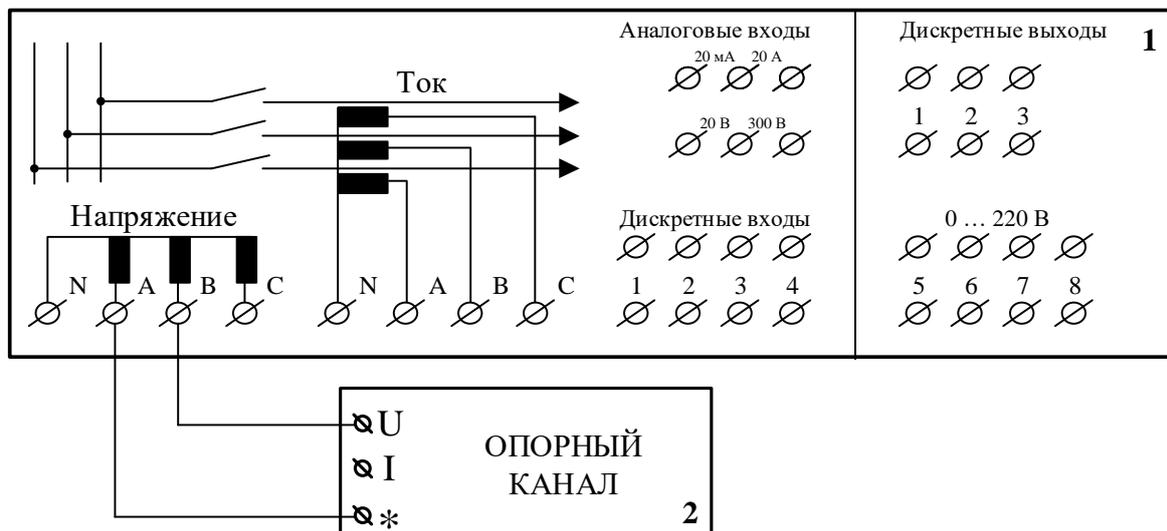

1 – РЕТОМ-61;
2 – ВАФ М2

Рисунок 12 – Схема проверки диапазона измерений и определение основной абсолютной погрешности при измерении частоты переменного тока по опорному каналу напряжения ($F < 70$ Гц); ($F > 70$ Гц)

10.6.3.3.3 Устанавливают при помощи РЕТОМ-61 на входе поверяемого ВАФ М2 значения напряжения переменного тока 100 В с частотой 20; 40; 50; 60; 80 и 100 Гц.

10.6.3.3.4 Измеренное значение частоты переменного тока заносят в протокол (приложение Б).

10.6.3.3.5 Основную абсолютную погрешность при измерении частоты переменного тока Δ_1 , Гц, вычисляют по формуле

$$\Delta_1 = F_b - F_q, \quad (3)$$

где F_b – значение частоты переменного тока, измеренное поверяемым ВАФ М2, Гц;

F_q – действительное значение частоты переменного тока, установленное с помощью эталонного средства измерений, Гц.

10.6.3.3.6 Результаты поверки считаются положительными:

- если во всех точках поверки значения основной абсолютной погрешности при измерении частоты переменного тока находятся в пределах значений, приведенных в таблице А.1 приложения А;


- если диапазон измерений частоты переменного тока находится в пределах значений, приведенных в таблице А.1 приложения А.

10.6.3.3.7 Собирают схему измерения в соответствии с рисунком 13.

10.6.3.3.8 Установить при помощи РЕТОМ-61 на входе поверяемого ВАФ М2 значения силы переменного тока 1 А частотой 20; 40; 50; 60; 80 и 100 Гц.

10.6.3.3.9 Результаты измерений заносят в протокол (приложение Б).

10.6.3.3.10 Основную абсолютную погрешность при измерении частоты переменного тока вычисляют по формуле (3).

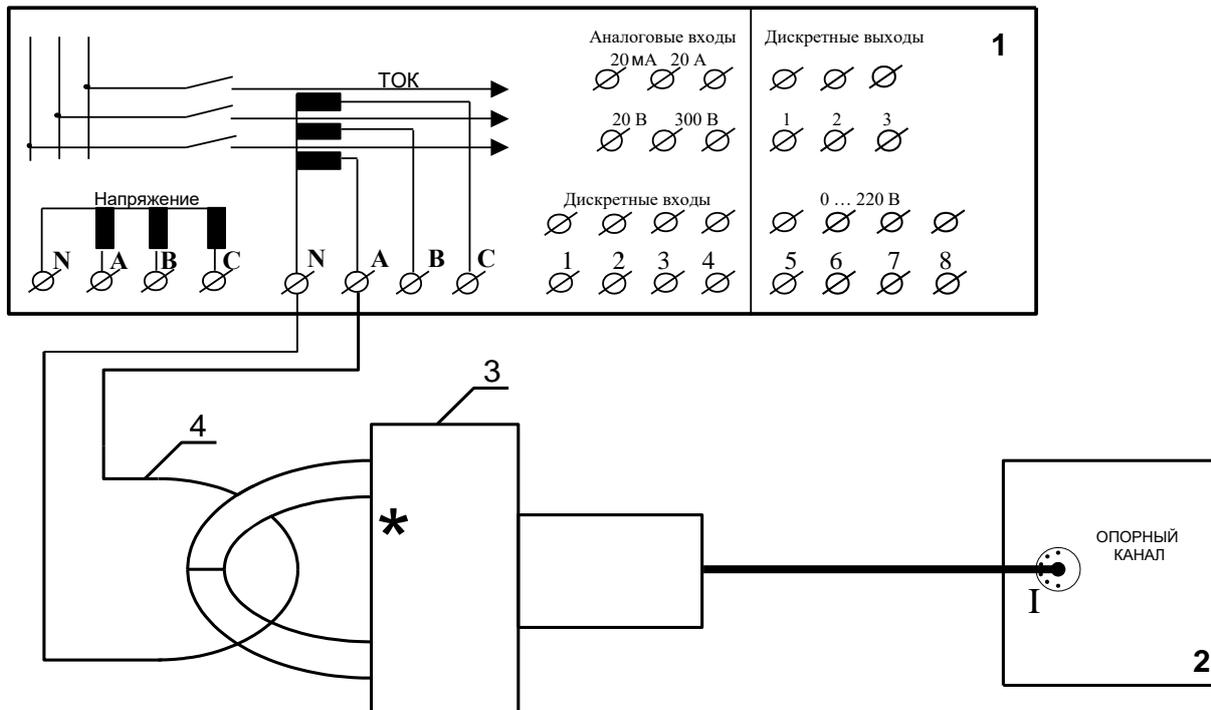

- 1 – РЕТОМ-61;
 2 – ВАФ М2;
 3 – клещевая приставка;
 4 – токопровод

Рисунок 13 – Схема проверки диапазона измерений и определения основной абсолютной погрешности при измерении частоты переменного тока по опорному каналу тока ($F < 70$ Гц); ($F > 70$ Гц)

10.6.3.3.11 Результаты поверки считаются положительными:

- если во всех точках поверки значения основной абсолютной погрешности при измерении частоты переменного тока находятся в пределах значений, приведенных в таблице А.1 приложения А;
- если диапазон измерений частоты переменного тока находится в пределах значений, приведенных в таблице А.1 приложения А.

10.6.3.4 Проверка диапазона измерений и определение основной абсолютной погрешности при измерении углов фазового сдвига

10.6.3.4.1 Проверка диапазона измерений углов фазового сдвига между синусоидальным напряжением и синусоидальным током проводится совместно с определением основной абсолютной погрешности

10.6.3.4.1.1 Определение углов фазового сдвига тока относительно канала опорного напряжения

10.6.3.4.1.1.1 Собирают схему измерения в соответствии с рисунком 14.

Примечание – Обратит внимание на правильность фазирования и положение клещевых приставок. Угол фазового сдвига электрических цепей эталонного и поверяемого средств измерений установлен правильно, если показаниям 30° (С) поверяемого прибора соответствуют 30° эталонного прибора и минус 30° (L) поверяемого прибора соответствуют минус 30° эталонного при установке на измерительном канале тока, на опорном канале напряжения.

10.6.3.4.1.1.2 Устанавливают на входе поверяемого ВАФ М2 значение угла фазового сдвига между синусоидальными напряжением и током равным 0° , а информативные параметры входного сигнала в соответствии с таблицей 7.

10.6.3.4.1.1.3 Результаты измерений заносят в протокол (приложение Б).

10.6.3.4.1.1.4 Основную абсолютную погрешность при измерении углов фазового сдвига Δ_2 , °, вычисляют по формуле

$$\Delta_2 = A_b - A_q, \quad (4)$$

где A_b – значение углов фазового сдвига, измеренное поверяемым ВАФ М2, °;


A_q – действительное значение углов фазового сдвига, установленное с помощью эталонного средства измерений, °.

10.6.3.4.1.1.5 Результаты поверки считаются положительными:

- если во всех точках поверки значения основной абсолютной погрешности при измерении углов фазового сдвига находятся в пределах значений, приведенных в таблице А.1 приложения А;
- если диапазон измерений углов фазового сдвига находится в пределах значений, приведенных в таблице А.1 приложения А.

Таблица 7 – Информативные параметры входного сигнала при измерении углов фазового сдвига между синусоидальным напряжением и током на частоте 50 Гц

Информативные параметры входного сигнала		
Напряжение на опорном канале, В	Сила тока на измерительном канале, А	Частота, Гц
2	0,01	50
	1,00	
	10,00	
50	0,10	
	1,00	
	10,00	
600	0,10	
	1,00	
	10,00	

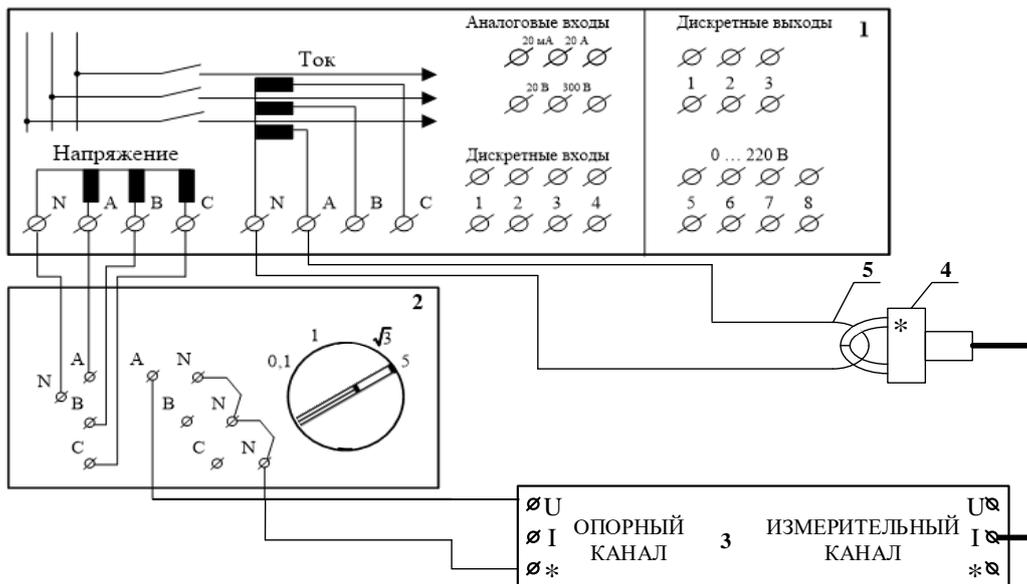

- 1 – РЕТОМ-61;
- 2 – блок трёхфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН;
- 3 – ВАФ М2;
- 4 – измерительная клещевая приставка;
- 5 – токопровод

Рисунок 14 – Схема проверки диапазонов измерений и определения основной абсолютной погрешности при измерении углов фазового сдвига между напряжением и током

10.6.3.4.1.1.6 Устанавливают на входе поверяемого ВАФ М2 значение угла фазового сдвига между синусоидальным напряжением и током равным 0° , а информативные параметры входного сигнала в соответствии с таблицей 8.

10.6.3.4.1.1.7 Результаты измерений заносят в протокол (приложение Б).

Таблица 8 – Информативные параметры входного сигнала при измерении углов фазового сдвига между синусоидальным напряжением и током на частотах 20 Гц; 50 Гц и 70 Гц

Информативные параметры входного сигнала		
Напряжение на опорном канале, В	Сила тока на измерительном канале, А	Частота, Гц
50	1,0	20
		50
		70

10.6.3.4.1.1.8 Определить по формуле (4) основную абсолютную погрешность при измерении углов фазового сдвига.

10.6.3.4.1.1.9 Устанавливают на входе поверяемого ВАФ М2 информативные параметры входного сигнала и значения углов фазового сдвига между синусоидальным напряжением и синусоидальным током в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9 – Информативные параметры входного сигнала при измерении углов фазового сдвига 90° ; 180° и 270°

Информативные параметры входного сигнала			Значение угла фазового сдвига
Напряжение на опорном канале, В	Сила тока на измерительном канале, А	Частота, Гц	
50	1	50	90°
			180°
			270°

10.6.3.4.1.1.10 Результаты измерений заносят в протокол (приложение Б).

10.6.3.4.1.1.11 Основную абсолютную погрешность при измерении углов фазового сдвига в градусах вычисляют по формуле (4) в диапазоне измерения углов фазового сдвига от 0° до 180° . В диапазоне измерения углов фазового сдвига от 180° до 360° основную абсолютную погрешность Δ_2 , $^\circ$, вычисляют по формуле (5)

$$\Delta_2 = A_b - (360^\circ - A_q). \quad (5)$$

10.6.3.4.1.1.12 Результаты поверки считаются положительными:

- если во всех точках поверки значения основной абсолютной погрешности при измерении углов фазового сдвига находятся в пределах значений, приведенных в таблице А.1 приложения А;
- если диапазон измерений углов фазового сдвига находится в пределах значений, приведенных в таблице А.1 приложения А.

10.6.3.4.1.2 Определение углов фазового сдвига напряжения относительно канала опорного тока

10.6.3.4.1.2.1 Поменять местами сигналы измерительного и опорного каналов (рисунок 14), т.е. на измерительном канале установить напряжение, а на опорном канале – ток.

10.6.3.4.1.2.2 Устанавливают на входе поверяемого ВАФ М2 информативные параметры входного сигнала и значения углов фазового сдвига между синусоидальным током и синусоидальным напряжением в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10 – Информативные параметры входного сигнала при измерении углов фазового сдвига между синусоидальным током и напряжением

Информативные параметры входного сигнала			Значение угла фазового сдвига
Сила тока на опорном канале, А	Напряжение на измерительном канале, В	Частота, Гц	
1	50	50	0°
			90°
			180°
			270°

10.6.3.4.1.2.3 Результаты измерений заносят в протокол (приложение Б).


10.6.3.4.1.2.4 Основную абсолютную погрешность при измерении углов фазового сдвига вычисляют по формулам (4) и (5).

10.6.3.4.1.2.5 Результаты поверки считаются положительными:

- если во всех точках поверки значения основной абсолютной погрешности при измерении углов фазового сдвига находятся в пределах значений, приведенных в таблице А.1 приложения А;
- если диапазон измерений углов фазового сдвига находится в пределах значений, приведенных в таблице А.1 приложения А.

10.6.3.4.2 Проверка диапазона измерений и определение основной абсолютной погрешности при измерении углов фазового сдвига между двумя синусоидальными токами

10.6.3.4.2.1 Собирают схему измерения в соответствии с рисунком 15.

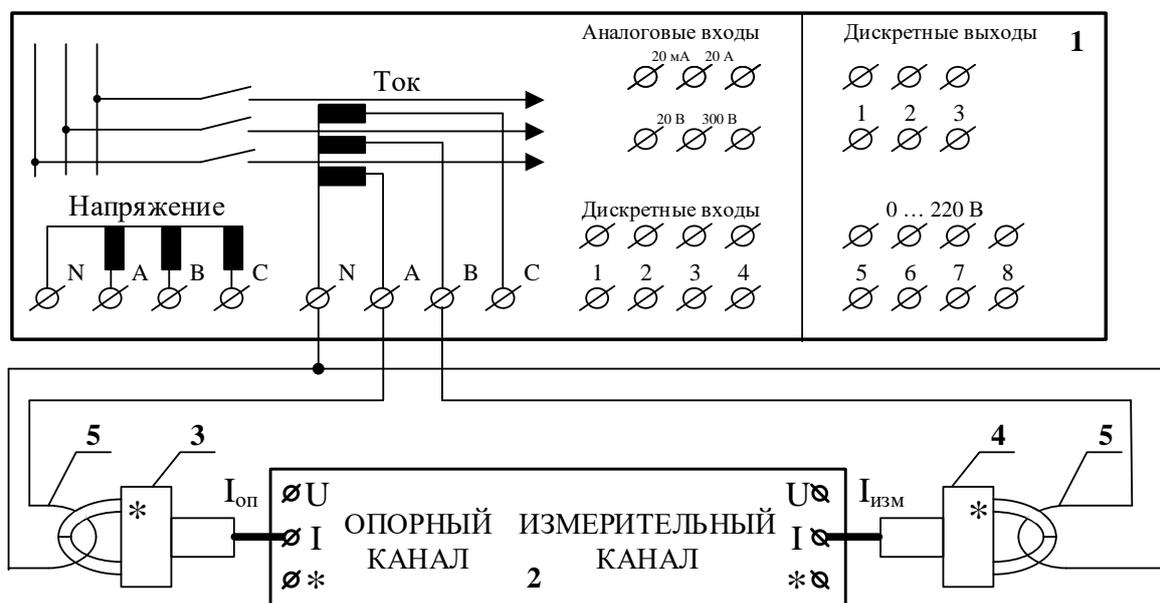

- 1 – РЕТОМ-61;
- 2 – ВАФ М2;
- 3 – опорная клещевая приставка;
- 4 – измерительная клещевая приставка;
- 5 – токопровод

Рисунок 15 – Схема проверки диапазона измерений и определение основной абсолютной погрешности при измерении углов фазового сдвига между двумя синусоидальными токами

10.6.3.4.2.2 Устанавливают на входе поверяемого ВАФ М2 информативные параметры входного сигнала и значения углов фазового сдвига между двумя синусоидальными токами в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11 – Информативные параметры входного сигнала при измерении углов фазового сдвига между двумя синусоидальными токами

Информативные параметры входного сигнала			Значение угла фазового сдвига
Сила тока на опорном канале, А	Сила тока на измерительном канале, А	Частота, Гц	
1,0	2,0	50	0°
			90°
			180°
			270°

10.6.3.4.2.3 Результаты измерений заносят в протокол (приложение Б).


10.6.3.4.2.4 Основную абсолютную погрешность при измерении углов фазового сдвига в градусах вычислить по формулам (4) и (5).

10.6.3.4.2.5 Результаты поверки считаются положительными:

- если во всех точках поверки значения основной абсолютной погрешности при измерении углов фазового сдвига находятся в пределах значений, приведенных в таблице А.1 приложения А;
- если диапазон измерений углов фазового сдвига находится в пределах значений, приведенных в таблице А.1 приложения А.

10.6.3.4.3 Проверка диапазона измерений и определение основной абсолютной погрешности при измерении углов фазового сдвига между двумя синусоидальными напряжениями

10.6.3.4.3.1 Собирают схему измерения в соответствии с рисунком 16.

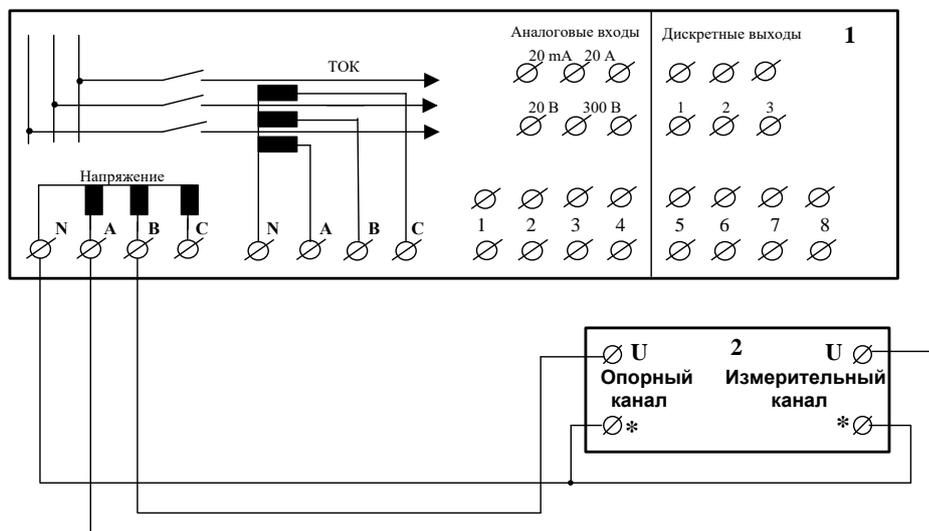

- 1 – РЕТОМ-61;
- 2 – ВАФ М2

Рисунок 16 – Схема проверки диапазона измерений и определения основной абсолютной погрешности при измерении углов фазового сдвига между двумя синусоидальными напряжениями

10.6.3.4.3.2 Устанавливают на опорном и измерительном каналах поверяемого ВАФ М2 информативные параметры входного сигнала и значения углов фазового сдвига между двумя синусоидальными напряжениями в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12 – Информативные параметры входного сигнала при измерении углов фазового сдвига между двумя синусоидальными напряжениями

Информативные параметры входного сигнала			Значение угла фазового сдвига
Напряжение на опорном канале, В	Напряжение на измерительном канале, В	Частота, Гц	
50	100	50	0°
			90°
			180°
			270°

10.6.3.4.3.3 Результаты измерений заносят в протокол (приложение Б).

10.6.3.4.3.4 Основную абсолютную погрешность при измерении углов фазового сдвига в градусах вычисляют по формулам (4) и (5).

10.6.3.4.3.5 Результаты поверки считаются положительными:

- если во всех точках поверки значения основной абсолютной погрешности при измерении углов фазового сдвига находятся в пределах значений, приведенных в таблице А.1 приложения А;
- если диапазон измерений углов фазового сдвига находится в пределах значений, приведенных в таблице А.1 приложения А.

10.6.3.5 Проверка диапазона измерений и определение основной приведённой погрешности при измерении напряжения постоянного тока

10.6.3.5.1 Проверка диапазона измерений напряжения постоянного тока проводится совместно с определением основной приведённой погрешности.

10.6.3.5.2 Собрать схему измерения в соответствии с рисунком 17.


10.6.3.5.3 Установить последовательно при помощи прибора для поверки вольтметров В1-12 на входе ВАФ М2 значение напряжения постоянного тока 1; 19; 50; 190; 300 и 600 В.

10.6.3.5.4 Результаты измерений занести в протокол (приложение Б).

10.6.3.5.5 Рассчитать основную приведённую погрешность при измерении напряжения постоянного тока по формуле (1), при этом учесть, что в поддиапазоне от 0 до 20 В включ. $X_N=20$ В, в поддиапазоне свыше 20 до 200 В включ. $X_N=180$ В, в поддиапазоне свыше 200 до 600 В включ. $X_N=400$ В.

10.6.3.5.6 Результаты поверки считаются положительными:

- если во всех точках поверки значения основной приведённой погрешности при измерении напряжения постоянного тока находятся в пределах значений, приведенных в таблице А.1 приложения А;
- если диапазон измерений напряжения постоянного тока находится в пределах значений, приведенных в таблице А.1 приложения А.

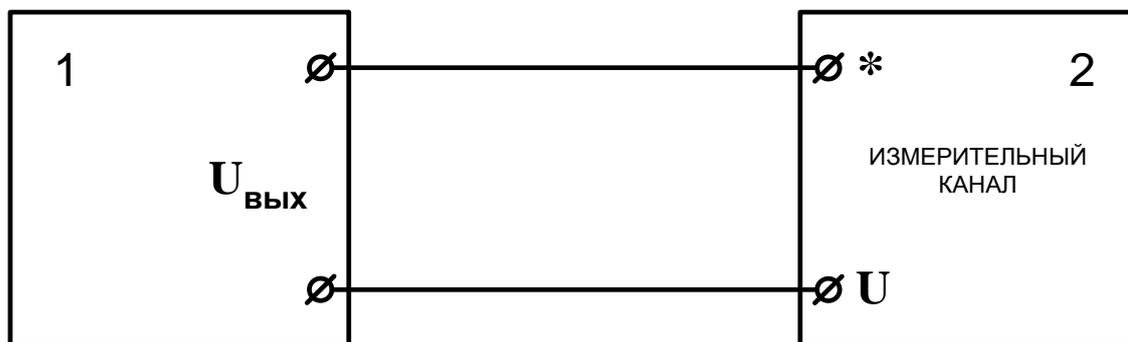

1 – прибор для поверки вольтметров В1-12;

2 – ВАФ М2

Рисунок 17 – Схема проверки диапазона измерений и основной приведённой погрешности при измерении напряжения постоянного тока

10.7 Оформление результатов поверки

10.7.1 Результаты поверки заносятся в протокол поверки, рекомендуемая форма которого приведена в приложении Б.

10.7.2 При положительных результатах поверки на ВАФ М2 наносят знак поверки и выдают свидетельство о поверке:

- для ВАМ М2 применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии по форме, установленной [3];

- для ВАФ М2 применяемых при измерениях вне сферы законодательной метрологии, по форме, установленной в технических нормативных правовых актах в области технического нормирования и стандартизации по вопросам обеспечения единства измерений, локальных правовых актах юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих поверку.

10.7.3 При отрицательных результатах первичной поверки выдают заключение о непригодности:

- для ВАМ М2 применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии по форме, установленной [3];

- для ВАФ М2, применяемых при измерениях вне сферы законодательной метрологии, по форме, установленной в технических нормативных правовых актах в области технического нормирования и стандартизации по вопросам обеспечения единства измерений, локальных правовых актах юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих поверку.

Ранее нанесенный знак поверки подлежит уничтожению путем приведения его в состояние, непригодное для дальнейшего применения, предыдущее свидетельство прекращает свое действие.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

11.1 Вольтамперфазометр М2 заводской номер (рисунок 18) соответствует техническим условиям ТУ ВУ 100101011.001-2005 и признан годным для эксплуатации.

Серийный № _____
Дата изготовления _____

Рисунок 18

Представитель ОТК _____

М.П.

11.2 Результаты первичной поверки положительные.

Дата приемки _____ М.П.

_____ Подпись

Предприятие оставляет за собой право вносить схемные и конструктивные изменения, не ухудшающие технические характеристики прибора.

По всем вопросам обращаться по адресу:

220101, г. Минск,

ул. Плеханова 105А,

ОАО «Белэлектромонтажналадка»

Приемная: (017) 378-09-05

Маркетинг: (017) 379-86-56

СКБ: (017) 348-88-57

www.bemn.by, upr@bemn.by

12 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

12.1 Суммарная масса драгоценных металлов в приборе:

Золото – 0,0013722 г;

Серебро – 0,1150899 г.

13 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

Декларация ЕАЭС №ВУ/112 11.01. ТР004 003 41818 о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Сертификат об утверждении типа средств измерений №16887 от 30.08.2023 г.

Приложение А
(обязательное)
Обязательные метрологические требования

Обязательные метрологические требования, предъявляемые к ВАФ М2, приведены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Обязательные метрологические требования, предъявляемые к ВАФ М2

Наименование	Значение
Диапазон измерений напряжения переменного тока частотой от 40 до 100 Гц, В	от 0 до 600
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности при измерении СКЗ напряжения переменного тока, %, в поддиапазонах измерений напряжения переменного тока, В: от 0 до 14 включ. свыше 14 до 140 включ. свыше 140 до 600 включ.	$\pm 1,0$ $\pm 1,0$ $\pm 1,0$
Диапазон измерений силы переменного тока частотой от 40 до 1000 Гц, А	от 0 до 10
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности при измерении СКЗ силы переменного тока, %, в поддиапазонах измерений переменного тока, А: от 0 до 0,14 включ. свыше 0,14 до 1,40 включ. свыше 1,40 до 10,0	$\pm 2,5$ $\pm 2,5$ $\pm 2,0$
Диапазон измерений частоты переменного тока, Гц	от 20 до 100
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении частоты переменного тока, Гц	$\pm 0,2$
Диапазон измерений углов фазового сдвига	от минус 180° до плюс 180°
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении углов фазового сдвига: для уровней сигналов от 10 до 600 В и от 0,2 до 10 А для уровней сигналов менее 10 В или менее 0,2 А	$\pm 5,0^\circ$ $\pm 7,0^\circ$
Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В	от 0 до 600
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности при измерении напряжения постоянного тока, %*, в поддиапазонах измерений напряжения постоянного тока, В: от 0 до 20 включ. свыше 20 до 200 включ. свыше 200 до 600 включ.	$\pm 1,5$ $\pm 1,5$ $\pm 1,5$
Примечание – Пределы допускаемой основной приведенной погрешности указаны в процентах от поддиапазона измерений.	

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)
Форма протокола поверки

Наименование организации, проводившей поверку

ПРОТОКОЛ № _____

поверки Вольтамперфазометра М2 _____ № _____

принадлежащего _____

Наименование организации

Изготовитель _____

Наименование организации

Дата проведения поверки _____

с...по...

Поверка проводится по _____

обозначение документа, по которому проводят поверку

Средства поверки

Таблица Б.1

Наименование средства измерений, тип	Заводской номер

Условия поверки:

- температура окружающего воздуха _____ °С

- относительная влажность воздуха _____ %

- атмосферное давление _____ кПа

Результаты поверки:

Б.1 Внешний осмотр _____

соответствует/не соответствует

Б.2 Опробование _____

соответствует/не соответствует

Б.3 Определение метрологических характеристик

Б.3.1 Определение диапазона измерений и определение основной приведённой погрешности при измерении СКЗ напряжения переменного тока

Таблица Б.2

Установленное значение напряжения переменного тока, В	Частота, Гц	Измеренное СКЗ напряжения переменного тока, В	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %	Допускаемый интервал СКЗ напряжения переменного тока, В
1	50		±1,0	0,86 – 1,14
13	45			12,86 – 13,14
	50			
	75			
	100			
75	50			73,8 – 76,2
130	45			128,8 – 131,2
	50			
	75			
	100			
200	50			196 – 204
300	50			296 – 304
600	45			596 – 604
	50			
	75			
	100			

Б.3.2 Проверка диапазона измерений и определение основной приведённой погрешности при измерении СКЗ силы переменного тока

Таблица Б.3

Установленное значение силы переменного тока, А	Частота, Гц	Измеренное СКЗ силы переменного тока, А	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %	Допускаемый интервал СКЗ силы переменного тока, А
0,02	50		±2,5	0,017 – 0,023
0,13	45			0,127 – 0,133
	50			
	75			
	100			
0,4	50		0,365 – 0,435	
1,3	45		±2,5	1,265 – 1,335
	50			
	75			
	100			
5,0	50		±2,0	4,800 – 5,200
10,0	45			9,800 – 10,200
	50			
	75			
	100			

Б.3.3 Проверка диапазона измерений и определение основной абсолютной погрешности при измерении частоты переменного тока

Таблица Б.4

Напряжение на опорном канале, В	Сила тока на опорном канале, А	Установленное значение частоты переменного тока, Гц	Измеренное значение частоты переменного тока, Гц	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, Гц	Допускаемый интервал частоты переменного тока, Гц
100	–	20		±0,2	19,8 - 20,2
		40			39,8 - 40,2
		50			49,8 - 50,2
		60			59,8 - 60,2
		80			78,8 - 80,2
		100			99,8 - 100,2
–	1,0	20			19,8 - 20,2
		40			39,8 - 40,2
		50			49,8 - 50,2
		60			59,8 - 60,2
		80			79,8 - 80,2
		100			99,8 - 100,2

Б.3.4 Проверка диапазона измерений и определение основной абсолютной погрешности при измерении углов фазового сдвига между синусоидальными напряжением и током

Таблица Б.5

Напряжение на опорном канале, В	Сила тока на измерительном канале, А	Частота, Гц	Установленное значение угла фазового сдвига	Измеренное значение угла фазового сдвига	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности	Допускаемый интервал угла фазового сдвига
2	0,01	50	0°		±7°	0°±7°
	1,0					0°±7°
	10,0					0°±7°
50	0,1				0°±7°	
	1,0				±5°	0°±5°
	10,0				±5°	0°±5°
600	0,1				±7°	0°±7°
	1,0				±5°	0°±5°
	10,0				±5°	0°±5°
50	1,0	20	±5°	0°±5°		
		50	±5°	0°±5°		
		70	±5°	0°±5°		
50	1,0	50	90°		±5°	от минус 85° до минус 95°
			180°			±(от 175° до 179,9°)
			270°			от минус 85° до минус 95°

Б.3.5 Проверка диапазона измерений и определение основной погрешности при измерении углов фазового сдвига между синусоидальными током и напряжением

Таблица Б.6

Сила тока на опорном канале, А	Напряжение на измерительном канале, В	Частота, Гц	Установленное значение угла фазового сдвига	Измеренное значение угла фазового сдвига	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности	Допускаемый интервал угла фазового сдвига
1,0	50	50	0°		±5°	0°±5°
			90°			от 85° до 95°
			180°			±(от 175° до 179,9°)
			270°			от минус 85° до минус 95°

Б.3.6 Проверка диапазона измерений и определение основной погрешности при измерении углов фазового сдвига между двумя синусоидальными токами (при наличии двух клещевых приставок)

Таблица Б.7

Сила тока на опорном канале, А	Сила тока на измерительном канале, А	Частота, Гц	Установленное значение угла фазового сдвига	Измеренное значение угла фазового сдвига	Предел допускаемой основной абсолютной погрешности	Допускаемый интервал угла фазового сдвига
1,0	2,0	50	0°		±5°	0°±5°
			90°			от 85° до 95°
			180°			±(от 175° до 179,9°)
			270°			от минус 85° до минус 95°

Б.3.7 Проверка диапазона измерений и определение основной погрешности при измерении углов фазового сдвига между двумя синусоидальными напряжениями

Таблица Б.8

Напряжение на опорном канале, В	Напряжение на измерительном канале, В	Частота, Гц	Установленное значение угла фазового сдвига	Измеренное значение угла фазового сдвига	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности	Допускаемый интервал угла фазового сдвига
50	100	50	0°		±5°	0°±5°
			90°			от 85° до 95°
			180°			±(от 175° до 179,9°)
			270°			от минус 85° до минус 95°

Б.3.8 Проверка диапазона измерений и определение основной приведённой погрешности при измерении напряжения постоянного тока

Таблица Б.9

Установленное значение напряжения постоянного тока, В	Измеренное значение напряжения постоянного тока, В	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %	Допускаемый интервал напряжения постоянного тока, В
1		$\pm 1,5$	0,70-1,30
19			18,70-19,30
50			47,30-52,70
190			187,30-192,70
300			294-306
600			594-606

Заключение _____
соответствует/не соответствует

Свидетельство (заключение о непригодности) № _____

Поверитель _____
Подпись

Расшифровка подписи

Библиография

- [1] ПШИЖ 01.00.00.010 РЭ Вольтамперфазометр М2 Руководство по эксплуатации
- [2] ТУ ВУ 100101011.001-2005 Вольтамперфазометр М2
- [3] Правила осуществления метрологической оценки в виде работ по государственной поверке средств измерений, утвержденные постановлением Госстандарта от 24 апреля 2021 г. №40